www.emis-kip.ru

ЭП-540.000.00 РЭ 10.01.2025 V1.0.0

УРОВНЕМЕРЫ ВОЛНОВОДНЫЕ «ЭМИС-ПУЛЬС 540»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Измерение уровня жидких и сыпучих сред


Измерение уровня границы раздела сред

Вычисление массы и объёма

Высокая точность





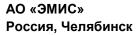



Общая информация

В настоящем руководстве по эксплуатации приведены основные технические характеристики, указания по применению, правила транспортирования и хранения, а также другие сведения, необходимые для обеспечения правильной эксплуатации уровнемеров волноводных ЭМИС-ПУЛЬС 540 (далее – «уровнемеров»)

АО «ЭМИС» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию уровнемеров, не ухудшающие их потребительские качества, без предварительного уведомления. При необходимости получения дополнений к настоящему руководству по эксплуатации или информации по оборудованию ЭМИС, пожалуйста, обращайтесь к Вашему региональному представителю компании или в головной офис.

Любое использование материала настоящего издания, полное или частичное, без письменного разрешения правообладателя запрещается.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом работы следует внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации. Перед началом установки, использования или технического обслуживания уровнемеров убедитесь, что Вы полностью ознакомились и поняли содержание руководства. Это условие является обязательным для обеспечения безопасной эксплуатации и нормального функционирования уровнемеров.

За консультациями обращайтесь к региональному представителю AO «ЭМИС» или в службу тех. поддержки компании:

тел./факс: +7 (351) 729-99-12

e-mail: support@emis-kip.ru

ВНИМАНИЕ!

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется только на уровнемеры волноводные «ЭМИС-ПУЛЬС 540». На другую продукцию производства АО «ЭМИС» и продукцию других компаний документ не распространяется.



Содержание

1		ОПИС	САНИЕ И РАБОТА	5
	1.	1	Назначение и область применения	5
	1.2	2	Устройство и принцип действия	6
	1.3	3	Карта заказа	7
	1.4	4	Гехнические характеристики	16
		1.4.1	Краткое описание технических характеристик	16
		1.4.2	Исполнения по давлению	17
		1.4.3	Исполнения по температуре	17
		1.4.4	Погрешность измерения	18
		1.4.5	Параметры электропитания	18
		1.4.6	Выходные сигналы	19
		1.4.7	Дисплей	19
		1.4.8	Параметры надежности уровнемеров	19
	1.	5	Обеспечение взрывозащищенности	19
	1.6	6	Маркировка	22
	1.	7	Комплект поставки	23
2		испо	ОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	24
	2.	1	Указания мер безопасности	24
	2.2	2	Монтаж уровнемера	25
		2.2.1	Выбор места установки волноводного уровнемера	25
		2.2.2	Обеспечение защиты от пыли и влаги	27
		2.2.3	Обеспечение взрывозащиты при монтаже	28
		2.2.4	Рекомендации по электрическому подключению	28
		2.2.5	Заземление	29
		2.2.6	Порядок электрического подключения	29
	2.3	3 ;	Эксплуатация и обслуживание	
		2.3.1	Общие рекомендации	30
		2.3.2	Настройка уровнемера с помощью многофункционального дисплейного модуля	30
		2.3.3	Настройка с помощью ПО ЭМИС-Интегратор	31
		2.3.4	Техническое обслуживание	
		2.3.5	Диагностика и устранение неисправностей	33
3		TPAH	СПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ	34
	3.	1	Транспортирование	34
	3.2	2	· Упаковка и хранение	34
	3.3		, Утилизация	
4			ЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОТКАЗОВ	
	4.		Перечень возможных отказов (в т.ч. критических)	
	4.2		' / Возможные ошибочные действия персонала, приводящие к отказу, инциденту или аварии	
5			ТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ АВАРИИ	

ЭМИС-ПУЛЬС 540

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6	КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ	.35
ПРІ	ИЛОЖЕНИЕ A	.36
ПРΙ	иложение Б	.39
ПРІ	иложение в	.41
ПРІ	ИЛОЖЕНИЕ Г	.45
ПРΙ	иложение д	.46
ПРΙ	ИЛОЖЕНИЕ Е	.47
ПРІ	ипожение ж	50



1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение и область применения

Уровнемеры волноводные «ЭМИС-ПУЛЬС 540» (далее по тексту «уровнемеры») предназначены для непрерывного измерения значения уровня жидкостей, сыпучих и кусковых твердых продуктов в резервуарах различного типа, вычисление массы и объёма на основании измеренного уровня, геометрических параметров резервуара и плотности измеряемой среды, а также определения уровня раздела фаз жидкостей.

Уровнемеры могут быть использованы в закрытых помещениях и на открытом воздухе в широком диапазоне климатических условий. Уровнемеры не имеют подвижных частей, стойки к вибрации.

Уровнемеры могут применяться как в обычных, так и во взрывоопасных установках и помещениях.

ВНИМАНИЕ!

Уровнемеры не предназначены для эксплуатации на объектах атомной энергетики.

1.2 Устройство и принцип действия

Уровнемеры состоят из электронного блока (далее — ЭБ) и первичного преобразователя — измерительного зонда. Корпус уровнемера защищает ЭБ от внешних воздействий. На наружной поверхности корпуса установлена табличка с параметрами уровнемера. Монтаж уровнемера осуществляется посредством резьбы или фланца.

Корпуса уровнемеров изготавливаются в двух вариантах: односекционный или двухсекционный.

Уровнемеры выпускаются в интегральном и дистанционном исполнениях в зависимости от присоединения ЭБ.

Принцип действия уровнемеров основан на излучении электромагнитных импульсов, распространяющихся вдоль зонда в сторону измеряемой среды. При достижении измеряемой среды с другой диэлектрической проницаемостью, отличной от воздуха (газовоздушной смеси), часть импульсов отражается и передаётся обратно в антенный модуль. На основании временной задержки между излучённым и принятым сигналом рассчитывается значение уровня измеряемой среды. Аналогичным образом измеряется расстояние между сенсором и границей раздела двух жидких сред с различной диэлектрической проницаемостью.

ЭБ в зависимости от конфигурации обеспечивает:

- обработку сигнала с первичного преобразователя;
- вычисление расстояния от первичного преобразователя до продукта и преобразование его в значения уровня;
 - вычисление уровня границы раздела фаз;
- вычисление массы и объёма измеряемой среды в резервуаре на основании измеренного уровня и параметров резервуара, внесённых в память электронного блока;
- отражение показаний на индикаторе и формирование аналогового, дискретного или цифрового сигналов;
- хранение в энергонезависимой памяти необходимых для работы параметров и результатов измерений;
 - самодиагностику неисправностей и их индикацию;
 - программное подавление ложных эхо-сигналов.

Внешний вид волноводных уровнемеров с различными волноводами показан на рисунке 1.1



Волноводный уровнемер с тросовым зондом



Волноводный уровнемер с стержневым зондом



Волноводный уровнемер с двойным тросовым зондом





Волноводный уровнемер с коаксиальной трубкой

Волноводный уровнемер с стержневым зондом высокотемпературного исполнения

Рисунок 1.1 – Внешний вид волноводных уровнемеров

1.3 Карта заказа

Варианты исполнений уровнемеров представлены в таблице 1.1.

Пример заполненного обозначения уровнемера ЭМИС-ПУЛЬС 540:

Знач	имая і	иетрој	погиче	еская ч	асть	,			Нез	начи	иая ме	троло	гичесі	кая ча	сть		
1	2	3	4	5	6	/	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Exd	Ж	10	3	1,6	TB4	/	130	G1,5	_	_	H1	И	2	Α	24	H2	ж
							18	19	20								
							_	-	ГΠ								

Запись при заказе ЭМИС-ПУЛЬС 540-Exd-Ж-10-3-1,6-ТВ4/130-G1,5-H1-И-2-А-24-Н2-Ж-ГП

Таблица 1.1 - Варианты исполнений уровнемеров

1	Взрывозащита
_	Без взрывозащиты (стандартное исполнение)
ExiaC	Искробезопасная электрическая цепь Маркировка взрывозащиты для взрывоопасных газовых сред: 0Ex ia IIC T1T6 Ga X Маркировка взрывозащиты для взрывоопасных пылевых сред: Ex ia IIIB/IIIC T80°CT445°C Da
ExiaB	Искробезопасная электрическая цепь Маркировка взрывозащиты для взрывоопасных газовых сред: 0Ex ia IIB T1T6 Ga X Маркировка взрывозащиты для взрывоопасных пылевых сред: Ex ia IIIB T80°CT445°C Da
Exd	Взрывонепроницаемая оболочка Маркировка взрывозащиты для взрывоопасных газовых сред: 1Ex db IIB/IIC T1T6 Gb X Маркировка взрывозащиты для взрывоопасных пылевых сред: Ex tb IIIB/IIIC T80°CT445°C Da
Exdia	Взрывонепроницаемая оболочка и искробезопасная электрическая цепь Маркировка взрывозащиты для взрывоопасных газовых сред: 1Ex db ia IIC T1T6 Gb X

2 Измеряемая среда Ж Жидкость С Сыпучий продукт СГ Сжиженный газ 3 Длина волновода XX Длина волновода XX метров (значения от 1 до 75 м, шаг 0,1 м) * — предельное значение длины зависит от типа волновода (см. свойство 10) 4 Точность 1 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±1 мм 2 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±3 мм 3,5 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±3,5 мм 5 Максимальное давление измеряемой среды -0,1 -0,1 МПа 1,0 1,0 МПа 1,6 1,6 МПа 2,5 2,5 МПа 4,0 МПа 4,0 МПа 6,3 6,3 МПа 10 10 МПа 16 16 МПа
С Сыпучий продукт СГ Сжиженный газ 3 Длина волновода XX Длина волновода XX метров (значения от 1 до 75 м, шаг 0,1 м) * — предельное значение длины зависит от типа волновода (см. свойство 10) 4 Точность 1 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±1 мм 2 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±2 мм 3 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±3 мм 3,5 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±3,5 мм 5 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±5 мм 5 Максимальное давление измеряемой среды -0,1 -0,1 МПа 1,0 МПа 1,6 МПа 2,5 2,5 МПа 4,0 4,0 МПа 10 МПа
СГ Сжиженный газ 3 Длина волновода XX Длина волновода XX метров (значения от 1 до 75 м, шаг 0,1 м) * предельное значение длины зависит от типа волновода (см. свойство 10) 4 Точность 1 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±1 мм 2 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±2 мм 3 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±3 мм 3,5 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±3,5 мм 5 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±5 мм 5 Максимальное давление измеряемой среды -0,1 -0,1 МПа 1,0 1,0 МПа 1,6 1,6 МПа 2,5 2,5 МПа 4,0 4,0 МПа 6,3 6,3 МПа 10 10 МПа
З Длина волновода XX Длина волновода XX метров (значения от 1 до 75 м, шаг 0,1 м) * – предельное значение длины зависит от типа волновода (см. свойство 10) 4 Точность 1 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±1 мм 2 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±2 мм 3 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±3,5 мм 5 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±5 мм 5 Максимальное давление измеряемой среды -0,1 -0,1 МПа 1,0 1,0 МПа 1,6 1,6 МПа 4,0 4,0 МПа 6,3 6,3 МПа 10 10 МПа
XX Длина волновода XX метров (значения от 1 до 75 м, шаг 0,1 м) * — предельное значение длины зависит от типа волновода (см. свойство 10) 4 Точность 1 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±1 мм 2 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±2 мм 3 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±3 мм 3,5 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±3,5 мм 5 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±5 мм 5 Максимальное давление измеряемой среды -0,1 -0,1 МПа 1,0 1,0 МПа 1,6 1,6 МПа 2,5 2,5 МПа 4,0 4,0 МПа 6,3 6,3 МПа 10 10 МПа
* — предельное значение длины зависит от типа волновода (см. свойство 10) 4 Точность 1 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±1 мм 2 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±2 мм 3 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±3 мм 3,5 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±3,5 мм 5 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±5 мм 5 Максимальное давление измеряемой среды -0,1 -0,1 МПа 1,0 1,0 МПа 1,6 1,6 МПа 2,5 2,5 МПа 4,0 4,0 МПа 6,3 6,3 МПа 10 ПО МПа
4 Точность 1 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±1 мм 2 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±2 мм 3 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±3 мм 3,5 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±3,5 мм 5 Максимальное давление измеряемой среды -0,1 -0,1 МПа 1,0 1,0 МПа 1,6 1,6 МПа 2,5 2,5 МПа 4,0 4,0 МПа 6,3 6,3 МПа 10 10 МПа
1 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±1 мм 2 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±2 мм 3 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±3 мм 3,5 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±3,5 мм 5 Максимальное давление измеряемой погрешности измерения ±5 мм 5 Максимальное давление измеряемой среды -0,1 -0,1 МПа 1,0 1,0 МПа 1,6 1,6 МПа 2,5 2,5 МПа 4,0 4,0 МПа 6,3 6,3 МПа 10 10 МПа
2 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±2 мм 3 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±3 мм 3,5 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±3,5 мм 5 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±5 мм 5 Максимальное давление измеряемой среды -0,1 -0,1 МПа 1,0 1,0 МПа 1,6 П,6 МПа 2,5 2,5 МПа 4,0 4,0 МПа 6,3 6,3 МПа 10 ПО МПа
3 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±3 мм 3,5 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±3,5 мм 5 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±5 мм 5 Максимальное давление измеряемой среды -0,1 -0,1 МПа 1,0 1,0 МПа 1,6 1,6 МПа 2,5 2,5 МПа 4,0 4,0 МПа 6,3 6,3 МПа 10 ПО МПа
3,5 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±3,5 мм 5 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±5 мм 5 Максимальное давление измеряемой среды -0,1 -0,1 МПа 1,0 1,0 МПа 1,6 1,6 МПа 2,5 2,5 МПа 4,0 4,0 МПа 6,3 6,3 МПа 10 10 МПа
5 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±5 мм 5 Максимальное давление измеряемой среды -0,1 -0,1 МПа 1,0 1,0 МПа 1,6 1,6 МПа 2,5 2,5 МПа 4,0 МПа 4,0 МПа 6,3 6,3 МПа 10 10 МПа
5 Максимальное давление измеряемой среды -0,1 -0,1 МПа 1,0 1,0 МПа 1,6 1,6 МПа 2,5 2,5 МПа 4,0 4,0 МПа 6,3 6,3 МПа 10 10 МПа
-0,1 -0,1 МПа 1,0 1,0 МПа 1,6 1,6 МПа 2,5 2,5 МПа 4,0 4,0 МПа 6,3 6,3 МПа 10 10 МПа
1,0 1,0 МПа 1,6 1,6 МПа 2,5 2,5 МПа 4,0 4,0 МПа 6,3 6,3 МПа 10 10 МПа
1,6 1,6 МПа 2,5 2,5 МПа 4,0 4,0 МПа 6,3 6,3 МПа 10 10 МПа
2,5 2,5 МПа 4,0 4,0 МПа 6,3 6,3 МПа 10 10 МПа
 4,0 4,0 ΜΠα 6,3 6,3 ΜΠα 10 ΜΠα
6,3 6,3 MΠa 10 10 MΠa
10 10 MΠa
16
10 11110
25 25 MΠa
35 35 MΠa
42 42 MΠa
6 Тип волновода
ТВ2 Тросовый волновод, диаметр троса - 2 мм
ТВ4 Тросовый волновод, диаметр троса - 4 мм
ТВ8 Тросовый волновод, диаметр троса - 8 мм
ТВ12 Тросовый волновод, диаметр троса - 12 мм
СВ10 Стержневой волновод, диаметр стержня - 10 мм
СВ16 Стержневой волновод, диаметр стержня - 16 мм
ДТВ Двойной тросовый волновод, диаметр тросов - 4 мм
КВ22 Коаксиальный волновод, диаметр трубы - 22 мм
КВ42 Коаксиальный волновод, диаметр трубы - 42 мм
7 Температурный диапазон измеряемой среды
80 От -60 до +80 °C
95 От -60 до +95 °C
130 От -60 до +130 °C
195 От -60 до +195 °C
295 От -60 до +295 °C
350 От -60 до +350 °C
445 От -60 до +445 °C
Спец. От -196 до +445 °C
К От -196 до +50 °С



8	Типоразмер присоединения									
G1,5	Резьбовое присоединение G1 ½"									
G3/4	Резьбовое присоединение G ¾"									
N1,5	Резьбовое присоединение 1½"NPT									
N3/4	Резьбовое присоединение ¾"NPT									
Ф25	Фланцевое присоединение Ду25 (1")									
Ф50	⊅ланцевое присоединение Ду50 (2")									
Ф80	Фланцевое присоединение Ду80 (3")									
Ф100	Фланцевое присоединение Ду100 (4")									
Ф150	Фланцевое присоединение Ду150 (6")									
X	Спец. присоединение									
9	Стандарт фланцев									
_	Резьбовое соединение									
ГОСТ	FOCT 33259									
ASME	ASME (ANSI) B16.5									
EN	EN 1092-1									
Х	Спец.заказ									
10	Исполнение уплотнительной поверхности фланца									
-	Резьбовое присоединение									
Α	Плоскость									
В	Соединительный выступ									
С	Шип									
D	Паз									
Е	Выступ									
F	Впадина									
J	Под прокладку овального сечения									
RF	Соединительный выступ (Raised Face)									
RTJ	Уплотнительная поверхность с впадиной под прокладку овального сечения (Ring Type Joint)									
Х	Спец.заказ									
11	Материал волновода									
H1	Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т)									
H2	Нержавеющая сталь (SS304)									
H3	Нержавеющая сталь (SS316L)									
ФТ*	Нержавеющая сталь (SS316L) с покрытием фторопластом									
X	Спец. заказ									
* - только для	я стержневых и коаксиальных волноводов.									
12	Размещение электронного блока									
И	Интегральное исполнение – антенна и электронный блок выполнены в едином конструктиве									
13	Исполнение корпуса									
2	Двухсекционный корпус									
14	Материал корпуса									
Α	Алюминиевый сплав									
Н	Нержавеющая сталь									

15	Электрическое питание
24	24 В постоянного тока
220*	220 В переменного тока
* - исполнени	ие «220» только с 4-ех проводными выходными сигналами
16	Выходные сигналы
_	Отсутствует
Α	Аналоговый 4-20 мА
H2	HART ™ + аналоговый 4-20 мА (двухпроводная схема питания)
H4	HART ™ + аналоговый 4-20 мА (четырехпроводная схема питания)
TA	HART ™ + аналоговый 4-20 мА без доп. погрешности
X	Спец. заказ
17	Наличие ЖК дисплея
_	Отсутствует
Ж	ЖК дисплей
18	Кабельный ввод №1
_	Кабельный ввод небронированный кабель диаметром 614 мм, (материал – никелированная латунь)
Остальные в	арианты перечислены в приложении Е.
19	Кабельный ввод №2
_	Кабельный ввод небронированный кабель диаметром 614 мм, (материал – никелированная латунь)
Остальные в	арианты перечислены в приложении Е.
20	Поверка
_	Заводская калибровка
ГП	Государственная поверка

Варианты исполнений комплектов монтажных частей для уровнемеров ЭМИС-ПУЛЬС 540 представлены в *таблице 1.2.*

Пример заполненного обозначения КМЧ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10												
G3 130 1,6 09F2C										_		
Запись при заказе КМЧ ЭМИС-ПУЛЬС 540 – G3-130-1,6-09Г2С												

Таблица 1.2 - Варианты исполнений КМЧ

1	Измеряемая среда
Ж	Жидкость
С	Сыпучий продукт
2	Типоразмер присоединения
G3/4	Резьбовое присоединение G ¾"
G1,5	Резьбовое присоединение G1 ½"
N3/4	Резьбовое присоединение ³ / ₄ " NPT
N1,5	Резьбовое присоединение 1½" NPT
Ф50	Фланцевое присоединение Ду50 (2")
Ф80	Фланцевое присоединение Ду80 (3")
Ф100	Фланцевое присоединение Ду100 (4")
Ф150	Фланцевое присоединение Ду150 (6")



Х	Спец. присоединение
	казанное в скобках, относится к фланцам по стандарту ASME (ANSI) В16.5, указано в
дюймах (inch	
3	Давление контролируемой среды
-0,1	-0,1 MΠa
0,1	0,1 МПа (атмосферное давление)
0,3	0,3 МПа
1,0	1,0 МПа
1,6	1,6 МПа (CI150ANSI).
2,5	2,5 МПа
4,0	4,0 МПа (Cl300ANSI).
CI150	Class 150 ASME B16.5
Cl300	Class 300 ASME B16.5
X	Спец.заказ
4	Температура контролируемой среды
80	От -60 до +80 °C
95	От -60 до +95 °C
130	От -60 до +130 °C
195	От -60 до +195 °C
295	От -60 до +295 °C
350	От -60 до +350 °C
445	От -60 до +445 °C
Спец	От -196 до +445 °C
К	От -196 до +50 °C
5	Стандарт фланца
-	Резьбовое присоединение
ГОСТ	FOCT 33259
EN	EN 1092-1
ASME	ASME (ANSI) B16.5
Х	Спец.заказ
6	Исполнение уплотнительной поверхности фланца
-	Резьбовое присоединение
Α	Плоскость
В	Соединительный выступ
С	Шип
D	Паз
Е	Выступ
F	Впадина
J	Под прокладку овального сечения
RF	Соединительный выступ (Raised Face)
RTJ	Уплотнительная поверхность с впадиной под прокладку овального сечения (Ring Type Joint)
Х	Спец.заказ
7	Тип фланца
-	Резьбовое присоединение
01	Фланец плоский

11	Фланец воротниковый							
SO*	Фланец плоский							
WN*	Фланец воротниковый							
*Для фланце	в по стандарту ASME (ANSI) B16.5							
8	Материал фланца/бобышки							
09Г2С	Сталь 09Г2С							
12X18H10T	Сталь 12Х18Н10Т							
Ст20	Сталь 20							
X	Спец. заказ							
9	Материал метизов							
-	Без метизов							
09Г2С	Сталь 09Г2С							
12X18H10T	Сталь 12Х18Н10Т							
Ст35	Сталь 35							
X	Спец. заказ							
10	Тип и материал прокладки							
_	Резиновое кольцо для резьбового присоединения							
ПМБ	Плоская прокладка из паронита ПМБ							
ПОН-Б	Плоская прокладка из паронита ПОН-Б							
СНП	Спирально-навитая прокладка							
ТМКЩ	Плоская прокладка из резины ТМКЩ							
ТРГ	Плоская прокладка из терморасширенного графита							
ФТ	Плоская прокладка из Фторопласта-4							
X	Спец. заказ							
	Специальные требования							
11	Chequalities recognition							
- 11	Специальные требования к КМЧ отсутствуют							
11 - X*								



Варианты исполнений комплекта ЗИП для уровнемеров ЭМИС-ПУЛЬС представлены в *таблице 1.3.* Пример заполненного обозначения ЗИП.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
540	1,6	Ф50	ГОСТ	В	ПР1	СНП	M1	09Г2С	-	_	К1	A1	A1	_
Запись	32FMCF FDM 32K228 3MF 3MMC-FIVERC _ 530-1 6-Ф50-FOCT-R-FIP1-CHF-M1-00F2C-K1-A1-A1													

Таблица 1.3 - Варианты исполнений ЗИП

-	- Варианты исполнении ЗИП
1	Тип уровнемера
540	Волноводный уровнемер
2	Давление контролируемой среды
-0,1	-0,1 МПа
0,1	0,1 МПа (атмосферное давление)
0,3	0,3 МПа
1,0	1,0 МПа
1,6	1,6 МПа
2,5	2,5 МПа
4,0	4,0 МПа
Cl150	Class 150 ASME B16.5
Cl300	Class 300 ASME B16.5
Х	Спец.заказ
3	Типоразмер присоединения
G3/4	Резьбовое присоединение G¾"
G1,5	Резьбовое присоединение G1 ½"
N3/4	Резьбовое присоединение ¾"NPT
N1,5	Резьбовое присоединение 1 ½"NPT
Ф50	Фланцевое присоединение Ду50 (2")
Ф80	Фланцевое присоединение Ду80 (3")
Ф100	Фланцевое присоединение Ду100 (4")
Ф125	Фланцевое присоединение Ду125 (5")
Ф150	Фланцевое присоединение Ду150 (6")
Ф200	Фланцевое присоединение Ду200 (8")
Ф250	Фланцевое присоединение Ду250 (10")
X	Спец. присоединение
значение, ука дюймах (inch	азанное в скобках, относится к фланцам по стандарту ASME (ANSI) В16.5, указано в).
4	Стандарт фланца
_	Резьбовое присоединение
ГОСТ	ГОСТ 33259
EN	EN 1092-1
ASME	ASME (ANSI) B16.5
Х	Спец.заказ
5	Исполнение уплотнительной поверхности фланца
	Резьбовое присоединение
А	Фланцевое присоединение, уплотнительная поверхность фланцев - тип А «Плоскость» по ГОСТ 33259 или EN 1092-1
В	Фланцевое присоединение, уплотнительная поверхность фланцев - тип В «Соединительный выступ» по ГОСТ 33259 или EN 1092-1

С	Фланцевое присоединение, уплотнительная поверхность фланцев - тип С «Шип» по ГОСТ 33259 или EN 1092-1
D	Фланцевое присоединение, уплотнительная поверхность фланцев - тип D «Паз» по ГОСТ 33259 или EN 1092-1
Е	Фланцевое присоединение, уплотнительная поверхность фланцев - тип Е «Выступ» по ГОСТ 33259 или EN 1092-1
F	Фланцевое присоединение, уплотнительная поверхность фланцев - тип F «Впадина» по ГОСТ 33259 или EN 1092-1
J	Фланцевое присоединение, уплотнительная поверхность фланцев - тип J «Под прокладку овального сечения» по ГОСТ 33259
RF	Фланцевое присоединение, уплотнительная поверхность фланцев - тип RF «Соединительный выступ» по ASME B16.5 (Raised Face)
RTJ	Фланцевое присоединение, уплотнительная поверхность фланцев - тип RTJ «Под прокладку овального сечения» по ASME B16.5 (Ring Type Joint)
X	Спец.заказ
6	Количество комплектов прокладок
_	Отсутствует
ПР1	Один комплект прокладок
ПР2	Два комплекта прокладок
ПР3	Три комплекта прокладок
ПР4	Четыре комплекта прокладок
ПР5	Пять комплектов прокладок
7	Материал прокладки
_	Резиновое кольцо для резьбового присоединения
ОП	Прокладка овального сечения из нержавеющей стали
ПМБ	Плоская прокладка из паронита ПМБ
ПОН-Б	Плоская прокладка из паронита ПОН-Б
СНП	Спирально-навитая прокладка
ТМКЩ	Плоская прокладка из резины ТМКЩ
ТРГ	Плоская прокладка из терморасширенного графита
ФК	Кольцо из фторкаучука для резьбового присоединения
ΦТ	Плоская прокладка из Фторопласта-4
X	Спец. заказ
8	Количество комплектов метизов
-	Отсутствует
M1	Один комплект метизов
M10%	10% от общего количества метизов
M2	Два комплекта метизов
M20%	20% от общего количества метизов
M3	Три комплекта метизов
M30%	30% от общего количества метизов
M4	Четыре комплекта метизов
M5	Пять комплектов метизов
M50%	50% от общего количества метизов
9	Материал метизов
-	Без метизов
09Г2С	Сталь 09Г2С
12X18H10T	Сталь 12Х18Н10Т



Ст35	Сталь 35
Х	Спец. заказ
10	Количество комплектов бобышек
_	Отсутствует
Б1	Один комплект бобышек
Б2	Два комплекта бобышек
Б3	Три комплекта бобышек
Б4	Четыре комплекта бобышек
Б5	Пять комплектов бобышек
11	Материал бобышки
-	Без метизов
09Г2С	Сталь 09Г2С
12X18H10T	Сталь 12Х18Н10Т
Ст35	Сталь 35
X	Спец. заказ
12	Количество комплектов кабельных вводов
_	Отсутствует
K1	Один комплект кабельных вводов
К2	Два комплекта кабельных вводов
К3	Три комплекта кабельных вводов
К4	Четыре комплекта кабельных вводов
К5	Пять комплектов кабельных вводов

1.4 Технические характеристики

1.4.1 Краткое описание технических характеристик

Краткое описание технических характеристик уровнемеров представлено в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Технические характеристики уровнемеров

Наименование >	арактеристики	Значение	
Диапазон измерения уровня, в зависи тросовый двойной тросовый стержневой коаксиальный	до 75 м до 30 м до 6 м до 4 м		
Пределы допускаемой абсолютной по поверхности продукта (уровня), мм: при $L_{min} \le L_{usm} \le L_{nep}$ (стержневой, троспри $L_{min} \le L_{usm} \le L_{nep}$ (коаксиальный волири $L_{nep} \le L_{usm} \le L_{max}$	±10 ±5 ±1; ±2; ±3; ±5 ²⁾		
Пределы допускаемой основной аб уровня раздела сред жидкости и сыпу	чих материалов, мм	±4; ±6; ±10; ±20	
Пределы допускаемой дополните измерений расстояния до поверхностраницы раздела жидкостей (ургизменением температуры окружающена каждые 10°С, мм	ги продукта (уровня), расстояния до овня раздела сред), вызванной	±0,3	
Пределы допускаемой приведенной преобразовании измеренной величитоковый выходной сигнал, %		±0,03; ±0,05; ±0,1; ±0,2	
Параметры измеряемой среды:	- температура, °С	от -196 до +445	
Параметры измеряемой среды.	- избыточное давление, МПа	от -0,1 до 42	
	- индикатор	ЖК дисплей	
	- аналоговый токовый, мА	4-20	
Выходные сигналы и индикация	- цифровой	HART v7	
	- дискретный	типа «сухой контакт» / «открытый коллектор»	
Температура окружающей среды, °С		от -60 до +85	
Номинальное напряжение	- от источника постоянного тока	от 18 до 30	
электропитания, В:	- от сети переменного тока частотой (50±1) Гц	от 187 до 242	
Степень защиты по ГОСТ 14254		IP66/IP67; IP66/IP68	
	- длина	180	
Габаритные размеры, мм, не более	- ширина	360	
	- высота	75 500	
Масса, кг, не более	30		
Средний срок службы, лет, не менее	20		
Маркировка взрывозащиты (сертифик	0Ex ia IIC T6T1 Ga X; Ex ia IIIC T80°CT445°C Da. 0Ex ia IIB T6T1 Ga X; Ex ia IIIB T80°CT445°C Da. 1Ex db IIC T6T1 Gb X;		
	Ex tb IIIC T80°CT445°C Db; 1Ex d ia IIC T6T1 Gb X.		



- 1) указан максимальный диапазон измерений, фактический диапазон измерений указывается в паспорте;
 - ²⁾ фактическое значение погрешности указывается в паспорте.

Примечания:

- 1. Возможно изготовление уровнемеров с характеристиками под заказ.
- 2. Принято следующее сокращение:
- Lизм измеренное значение расстояния до поверхности измеряемой среды, мм;
- Lпер значение переходного расстояния до поверхности измеряемой среды (в соответствии с эксплуатационной документацией), мм;
 - Lmax значение наибольшего расстояния до поверхности измеряемой среды, мм;
 - Lmin значение наименьшего расстояния до поверхности измеряемой среды, мм.

1.4.2 Исполнения по давлению

Исполнения по максимальному давлению измеряемой среды, в зависимости от исполнения уровнемеров указаны в таблице1.3.

Таблица 1.3 – Исполнения уровнемеров по давлению

Исполнение по давлению	Максимальное давление процесса	Исполнение по давлению	Максимальное давление процесса
«1,6»	1,6 МПа	«16»	16 МПа
«2,5»	2,5 МПа	«25»	25 МПа
«4,0»	4,0 МПа	«35»	35 МПа
«6,3»	6,3 МПа	«42»	42 МПа
«10»	10 МПа		

1.4.3 Исполнения по температуре

Температурные исполнения уровнемеров и диапазоны температур измеряемой среды указаны в таблице 1.4.

Таблица 1.4 - Исполнения уровнемеров по температуре

Исполнение по температуре	Диапазон температур процесса, °С
«80»	-60+80
«95»	-60+95
«130»	-60+130
«195»	-60+195
«295»	-60+295
«350»	-60+350
«445»	-60+445
«Спец.»	-196+445
«K»	-196+50

1.4.4 Погрешность измерения

Погрешность измерения уровнемеров в зависимости от исполнения указаны в таблице 1.5.

Таблица 1.5 - Погрешность измерения уровня волноводных уровнемеров

Наименование хара		Зна	ачение			
Тип зонда		Стержневой	Тросовый	Двойной тросовый	Коаксиалы	НЫЙ
Пределы допускаемой абсолютной погрешности	Lпер ≤ L ≤ Lmax		±1; ±	:2; ±3; ±5		
измерения уровня, мм ¹⁾	Lmin ≤ L < Lпер		±10		±5	
Предел допускаемой погрешности измерений раздела жидкостей, мм ¹⁾		±4; ±6	s; ±10; ±20			
Пределы допускаемой абсолютной погрешнос расстояния до поверх (уровня), расстояния до жидкостей (уровня раздела изменением температур среды от температуры (20 10 °C, мм			±0,3			
Пределы допускаемой погрешности (к ди преобразовании измере уровня среды в станд выходной сигнал, %		±0,03; ±0,0	05; ±0,1; ±0,2			
1) Назначается по трезультатам первичной пов Примечание – Приняты сле Lизм – измеренное значени	ия:	ется в экспл	туатационной Т	документации	ПО	

Lпер – значение переходного уровня, м;

Lmax – значение наибольшего уровня, м;

Lmin – значение наименьшего уровня, м.

1.4.5 Параметры электропитания

Электропитание уровнемеров в зависимости от его исполнения осуществляется от внешнего источника. Исполнения по напряжению питания, диапазоны напряжения питания и максимальная потребляемая мощность указаны в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Исполнения уровнемеров по напряжению питания.

Исполнение по напряжению питания	Род тока	Частота, Гц	Диапазон напряжения, В	Максимальная потребляемая мощность
«24»	Постоянный, DC	-	630	1Вт
«220»	Переменный, АС	50±1	187242	1BA



1.4.6 Выходные сигналы

- токовый (4-20 мА)
- цифровой (HART, WirelessHART, Modbus RTU, Modbus ASCII, Modbus TCP/IP, LoRaWan, Foundation Fieldbus, Profibus.)
 - дискретный (настраивается на предельные значения уровня)

1.4.7 Дисплей

ЭБ уровнемеров могут изготавливаться с встроенным многофункциональным дисплеем с ЖК-индикатором.

Дисплей, в зависимости от конфигурации ЭБ может отображать следующие значения:

- Текущее измеренное значение уровня;
- Расстояние до поверхности среды;
- Текущий уровень раздела жидких фаз;
- Масса продукта в резервуаре при текущем уровне;
- Объём продукта в резервуаре при текущем уровне;
- Расхода жидкости в открытых каналах и безнапорных трубопроводах;
- Неисправность.

1.4.8 Параметры надежности уровнемеров

Параметры надежности уровнемеров:

- Средняя наработка на отказ не менее 130 000 часов;
- Назначенный срок службы не менее 20 лет.

По устойчивости к воздействию окружающей среды уровнемеры соответствуют исполнению УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150.

1.5 Обеспечение взрывозащищенности

Соответствие взрывозащищенных исполнений уровнемеров стандартам перечислено в таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Соответствие уровнемеров стандартам по взрывозащиты

Взрывозащищённое исполнение	Соответствие стандарту		
ExiaC	ГОСТ 31610.0- (IEC 60079-0:2011)		
Exido	ГОСТ 31610.11 (IEC 60079-11:2011)		
ExiaB	ΓΟCT 31610.0 (IEC 60079-0:2011)		
EXIAD	ΓΟCT 31610.11 (IEC 60079-11:2011)		
	ΓΟCT 31610.0 (IEC 60079-0:2011)		
Exd	ΓΟCT IEC 60079-1		
	ΓΟCT IEC 60079-11		
	ΓΟCT 31610.0 (IEC 60079-0:2011)		
Exdia	ΓΟCT IEC 60079-1		
	ГОСТ 31610.11 (IEC 60079-11:2011)		

Маркировки взрывозащиты уровнемеров зависимости от взрывозащищённого исполнения указаны в таблице 1.8.

Таблица 1.8 - Маркировки взрывозащиты уровнемеров

Взрывозащищённое исполнение	Маркировка	
ExiaC	0Ex ia IIC T6T1 Ga X; Ex ia IIIC T80°CT445°C Da.	
ExiaB	0Ex ia IIB T6T1 Ga X; Ex ia IIIB T80°CT445°C Da.	
Exd	1Ex db IIC T6T1 Gb X; Ex tb IIIC T80°CT445°C Db;	
Exdia	1Ex d ia IIC T6T1 Gb X.	

Маркировка взрывозащиты указана на табличках, прикрепленных к корпусу электронного блока.

Внешний вид табличек приведен в подразделе «1.6 Маркировка».

Знак «Х» в маркировке взрывозащиты означает, что при эксплуатации необходимо соблюдать специальные условия, указанные в технической документации изготовителя:

- Взрывонепроницаемые соединения оболочек уровнемеров не подлежат ремонту;
- Во избежание накопления электростатических зарядов на лакокрасочном покрытии и неметаллических частях корпусов уровнемеров во взрывоопасной зоне, перед вводом в эксплуатацию и при техобслуживании их необходимо регулярно обрабатывать антистатиком;
- Корпус уровнемера, выполненный из алюминиевого сплава, при установке в зоне 0, 20 во избежание опасности возгорания от фрикционных искр, образующихся при трении или соударении деталей, необходимо оберегать от механических ударов.
- Уровнемеры должны монтироваться таким образом, чтобы с учетом измеряемой среды и конструкции в емкости с достаточной надежностью были исключены изгибание или касание измерительного элемента о стенку емкости.
- Материалы частей уровнемеров, контактирующих с окружающей средой, должны быть стойкими к измеряемой среде
- Уровнемеры взрывозащищенных исполнений «ExiaC», «ExiaB», «Exdia» должны применяться с источником питания и регистрирующей аппаратурой, имеющими искробезопасные электрические цепи по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) и искробезопасные параметры (уровень искробезопасной электрической цепи и подгруппу электрооборудования), соответствующие условиям применения уровнемеров во взрывоопасной зоне.
- Уровнемеры должны применяться с сертифицированными кабельными вводами и заглушками, которые обеспечивают необходимые вид и уровень взрывозащиты и соответствующую степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60259:2013). Материал уплотнительных колец должен быть рассчитан на работу при температуре окружающей среды, соответствующей условиям эксплуатации уровнемеров. Неиспользуемые отверстия под кабельные вводы должны быть закрыты заглушками. Кабельные вводы, заглушки должны быть сертифицированы и иметь действующий сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011.
- -Индуктивность и емкость искробезопасных цепей уровнемеров, с учетом параметров присоединительных кабелей, не должны превышать максимальных значений, указанных на барьере искрозащиты.
- Зависимость диапазона температур окружающей среды от исполнений и дополнительных опций приведена в эксплуатационной документации.
- При эксплуатации необходимо исключать, нагрев поверхности уровнемеров во взрывоопасной среде, превышающий значения указанный ниже в таблице 1.9:



Таблица 1.9 - Температурные классы уровнемеров

Температурный класс						
T6 (85°C) T5 (100°C) T4 (135°C) T3 (200°C) T2 (300°C) T1 (450°C)						
Максимальная температура поверхности, °C						
80 95 130 195 295 445						

Специальные условия применения, обозначенные знаком X, должны быть отображены в сопроводительной документации, подлежащей обязательной поставке в комплекте с уровнемером. Параметры искробезопасных цепей приведены в таблицах 1.10, 1.11.

Электрические параметры уровнемеров с Ex-маркировкой 1Ex db IIC T6...T1 Gb X, Ex tb IIIC T80°C... T450°C Db X:

Таблица 1.10 – Электрические параметры уровнемеров с типом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка»

Выходной сигнал	Исполнение	Максимальное напряжение переменного тока Um, B	Максимальное напряжение постоянного тока, В	Максимальный постоянный ток, мА	Максимальная мощность, Вт
4-20 мА (HART)	Exd	250	40	25	1
Modbus RS- 485	Exd	250	12	200	2,4

Электрические параметры уровнемеров с Ex-маркировкой 0Ex ia IIC T6...T1 Ga X, 0Ex ia IIB T6...T1 Ga X, 1Ex db ia IIC T6...T1 Gb X, Ex ia IIIC T80°C....T450°C Da X, Ex ia IIIB T80°C....T450°C Da X:

Таблица 1.11 – Электрические параметры уровнемеров с типом взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь»

Выходной	Исполнение	Входные искробезопасные параметры в зависимости от типа выходного сигнала				
сигнал		Ui, B*	Ii, мА*	Рі, Вт*	Сі, нФ	Li, мкГн
4-20 мА (HART)	ExiaC, ExiaB, Exdia	30	100	1	100	100
Modbus RS- 485	ExiaC, ExiaB, Exdia	17	900	1,8	100	100

1.6 Маркировка

Маркировка уровнемеров наносится на табличках, прикрепленных к корпусу электронного блока. Основная табличка выполнена согласно рисунку 1.2 и содержит данные, указанные в таблице 1.12.

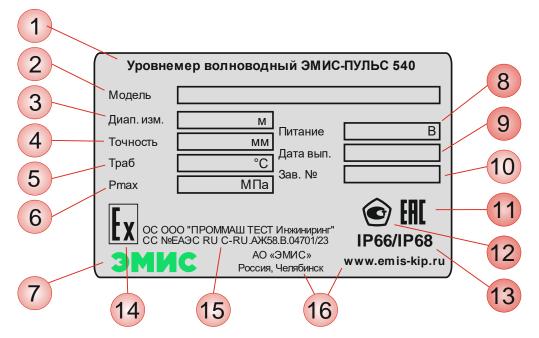


Рисунок 1.2 – Табличка уровнемера

Таблица 1.12 - Маркировка на основной табличке уровнемера

№п/п	Пояснение		
1	Наименование прибора		
2	Модель уровнемера		
3	Диапазон измерения		
4	Погрешность измерения		
5	Температурный диапазон измеряемой среды (Траб)		
6	Максимальное давление рабочей среды (Pmax)		
7	Товарный знак предприятия-изготовителя		
8	Напряжение питания		
9	Дата выпуска		
10	Заводской номер уровнемера		
11	Знак соответствия ТР ТС		
12	Знак средства измерения		
13	Степень пылевлагозащиты		
14	Знак взрывозащиты, только для взрывозащищенного исполнения		
15	Маркировка взрывозащиты, только для взрывозащищенного исполнения		
16	Сведения о производителе		



ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом уровнемера удостоверьтесь, что информация, приведенная на табличке, соответствует данным в заказе.

1.7 Комплект поставки

Базовый комплект поставки уровнемера приведён в таблице 1.13. Дополнительный комплект поставки описан в таблице 1.14.

Таблица 1.13 - Базовый комплект поставки

Nº	Пояснение	
1	Уровнемер волноводный ЭМИС-ПУЛЬС 540	
2	Руководство по эксплуатации ЭП-540.000.00 РЭ	
3	Паспорт ЭП-540.000.00 ПС	
4	Упаковка	
5	Сертификаты*	
*Список сертификатов представлен в таблице 1.16.		

Таблица 1.14 – Дополнительный комплект поставки

Nº	Пояснение		
1	Комплект монтажных частей (бобышка / фланец прокладка, шпильки, гайки, шайбы)		
2	Комплект запасных частей, инструментов, принадлежностей (ЗИП)*		
3	Термочехол (по заказу)		
* В стандартный комплект ЗИП входят кабельные вводы с заглушками и монтажные части для резьбового/фланцевого присоединения.			

Таблица 1.15 - Список сертификатов и деклараций

Nº	Сертификат			
1	Сертификат ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» с приложением			
2	Декларация ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость»			
3	Декларация ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»			

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Указания мер безопасности

К монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию уровнемеров должны допускаться лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электротехническими устройствами.

Все операции по эксплуатации уровнемеров необходимо выполнять с соблюдением требований по защите от статического электричества.

Монтаж и демонтаж уровнемеров должны производиться при полном отсутствии избыточного давления измеряемой среды и отключенном напряжении питания. Электрический монтаж также следует производить только при отключенном напряжении питания.

При проведении монтажных, пуско-наладочных работ и ремонта запрещается:

- производить подключение питания уровнемера к источнику питания в рабочем состоянии;
- подключать уровнемер к источнику питания с выходным напряжением, отличающимся от указанного в настоящем РЭ;
- использовать электроприборы, электроинструменты без их подключения к шине защитного заземления, а также в случае их неисправности.

При проведении монтажных работ опасными факторами являются:

- напряжение питания переменного тока с действующим значением 220 В и выше, частотой 50 Гц (при расположении внешнего источника питания уровнемера в непосредственной близости от места установки);
 - избыточное давление измеряемой среды;
 - повышенная температура измеряемой среды.

Эксплуатация уровнемеров взрывозащищенного исполнения должна производиться согласно требованиям главы 7.3 ПУЭ и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается установка и эксплуатация уровнемеров в условиях превышения предельно допустимых параметров давления и температуры измеряемой среды.

Запрещается эксплуатация уровнемеров при снятой крышке, а также при отсутствии заземления корпуса.



2.2 Монтаж уровнемера

2.2.1 Выбор места установки волноводного уровнемера

Волноводный уровнемер монтируется на крышке рабочего резервуара, на расстоянии не менее 300 мм от стенки резервуара и прочих внутренних конструкций, для пластиковых резервуаров – не менее 500 мм. Расстояние от нижнего конца зонда до дна резервуара составляет около 50 мм (рисунок 2.1).

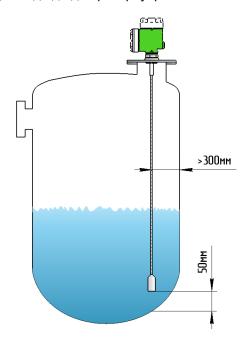


Рисунок. 2.1 - Расстояние от уровнемера до стенок резервуара

Волноводный уровнемер имеет «мёртвую зону», поэтому его следует устаналивать так, чтобы при максимальном заполнении уровень не достигал «мёртвой зоны» (рисунок 2.2).

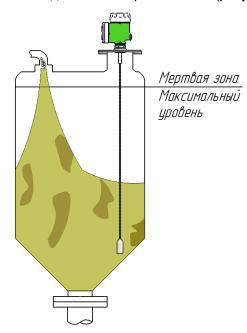


Рисунок. 2.2 - «Мёртвая зона» уровнемера

Монтаж волноводного уровнемера в зоне струи заполнения может привести к некорректным измерениям. Рекомендуется устанавливать уровнемер вдали от заливных отверстий и зон образования воронок при выгрузке продукта. (Рисунок 2.3)

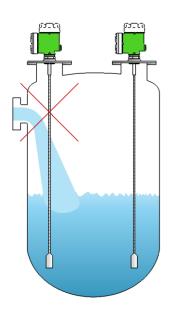


Рисунок 2.3 – Установка уровнемера вне зоны струи заполнения

При монтаже уровнемера в резервуарах следует учитывать, что металлические предметы и конструкции в резервуаре (трубы, лестницы и т.д.), помещенные вблизи волновода, влияют на его электромагнитное поле и таким образом влияют на результаты измерения. Не рекомендуется устанавливать уровнемер с посторонними металлическими объектами в зоне распространения радиоволн (Рисунок 2.4).

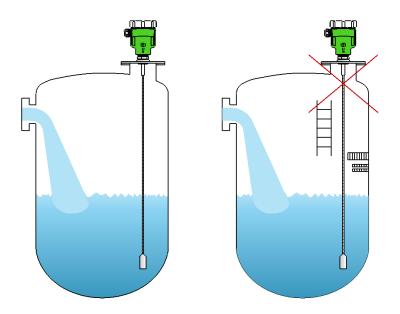


Рисунок 2.4 – Установка уровнемера без помех в резервуаре

Если в резервуаре существует турбулентность или состояние среды нестабильно, рекомендуется крепить волновод в нижней части резервуара при помощи проушины, для фиксации груза или трубы. Так как волновод должен быть прямым. Для тросовых волноводов важно, чтобы груз на конце троса не соприкасался с дном или конструкциями внутри резервуара.

При повышенном пенообразовании, турбулентности или большом количестве внутренних конструкций в резервуаре рекомендуется использовать выносные камеры или успокоительные трубы.

При установке уровнемера на отрытом воздухе или в помещениях с повышенной влажностью над уровнемером рекомендуется устанавливать козырёк для защиты от солнца и осадков (рисунок 2.5).



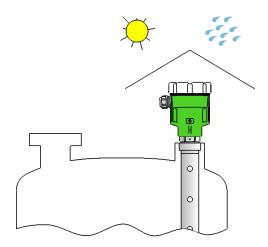


Рисунок 2.5 – Установка уровнемера с козырьком

При монтаже на пластиковом резервуаре уровнемера со стержневым или тросовым волноводом рекомендуется использовать исполнения с металлическим фланцем. В случае использования волноводных уровнемеров с резьбовым присоединением над уплотнительной прокладкой следует установить металлический лист диаметром более 200 мм. Если выполнение этих условий невозможно, рекомендуется использовать уровнемер с коаксиальным волноводом.

2.2.2 Обеспечение защиты от пыли и влаги

Уровнемер соответствует всем требованиям пылевлагозащиты электрооборудования по категории, указанной в разделе «Основные технические характеристики».

С целью обеспечения требуемой степени защиты, после проведения работ по монтажу или техническому обслуживанию уровнемера, должны соблюдаться следующие требования:

- Уплотнения электронного блока не должны иметь загрязнений и повреждений. При необходимости следует очистить или заменить уплотнения. Рекомендуется использовать оригинальные уплотнения от производителя.
- Электрические кабели должны иметь типоразмер, соответствующий кабельному вводу прибора и не должны иметь повреждений.
- Крышка электронного блока и другие резьбовые соединения должны быть плотно затянуты.
 - Кабельные вводы должны быть плотно затянуты.
 - Неиспользуемые отверстия кабельных вводов должны быть закрыты заглушками.
- Непосредственно перед кабельным вводом кабель должен иметь U-образную петлю для исключения попадания жидкости в электронный блок при стекании ее по кабелю. Не устанавливайте уровнемер таким образом, чтобы кабельные вводы располагались вертикально вверх. Рекомендуемое положение кабеля показано на рисунке 2.6.



Рисунок 2.6 – Рекомендуемое положение кабеля

2.2.3 Обеспечение взрывозащиты при монтаже

Монтаж уровнемера во взрывоопасных условиях должен производиться в соответствии с требованиями:

- настоящего РЭ;
- правил ПЭЭП (гл.3.4);
- правил ПУЭ (гл. 7.3);
- ΓΟCT 31610.0 (IEC 60079-0:2011);
- ΓΟCT ΓΟCT 31610.11 (IEC 60079-11:2011);
- ΓΟCT IEC 60079-1;
- ΓΟCT IEC 60079-31;
- инструкции BCH332-74/MMCC («Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон»);
 - других нормативных документов, действующих на предприятии.

При монтаже следует обратить внимание на особые условия эксплуатации, изложенные в подразделе 1.5 «Обеспечение взрывозащищенности».

Перед монтажом уровнемер должен быть осмотрен. Особое внимание следует обратить на маркировку взрывозащиты, предупредительные надписи, отсутствие повреждений корпуса взрывонепроницаемой оболочки, наличие заземляющего зажима, наличие средств уплотнения для кабелей и крышек, состояние подключаемого кабеля.

По окончании электрического монтажа должно быть проверено электрическое сопротивление линии заземления, которое должно составлять не более 1 Ом. Для заземления использовать медный провод сечением не менее 2,5 мм².

Неиспользуемое при подключении уровнемера отверстие кабельного ввода должно быть закрыто заглушкой, которая поставляется изготовителем, либо другой заглушкой, сертифицированной в установленном порядке на соответствие требованиям ГОСТ IEC 60079-1.

При монтаже необходимо проверить состояние взрывозащищенных поверхностей деталей, подвергаемых разборке. Царапины, вмятины, сколы на поверхностях, обозначенных меткой «Взрыв» на чертеже средств обеспечения взрывозащиты, приведенном в «ПРИЛОЖЕНИЕ В», не допускаются.

После завершения электрического монтажа необходимо закрыть крышку корпуса электронного блока и застопорить её стопорным винтом, согласно чертежу взрывозащиты «ПРИЛОЖЕНИЕ В».

2.2.4 Рекомендации по электрическому подключению

При осуществлении электрических подключений следует соблюдать нижеуказанные рекомендации:

- жилы проводов должны быть зачищены и закреплены к клеммам таким образом, чтобы исключалось их замыкание между собой или на корпус прибора;
- для питания уровнемера и каждого из его выходных сигналов рекомендуется использовать отдельный источник питания или многоканальный источник питания с гальванически развязанными каналами;
- не рекомендуется прокладывать сигнальный кабель в одном кабельном канале или открытом желобе с силовыми проводами, а также вблизи мощных источников электромагнитных полей; при необходимости допускается заземление сигнальной проводки в любой точке сигнального контура. Например, можно заземлить отрицательную клемму источника питания.

Примеры подключения питания продемонстрированы в «ПРИЛОЖЕНИЕ Б». Для поддержания класса электрозащиты 1 кабель питания должен быть подключен к клемме заземления.

Подключение к источнику питания осуществляется с помощью стандартного кабеля с внешним диаметром 6...12 мм.



2.2.5 Заземление

Переходные процессы, наведенные молнией, сваркой, мощным электрооборудованием или коммутаторами, могут привести к искажению показаний уровнемера или повредить его. С целью защиты от переходных процессов следует обеспечить соединение клеммы заземления, находящейся на корпусе уровнемера, с землёй через проводник, предназначенный для эксплуатации в условиях больших токов.

Для заземления следует использовать медный провод сечением не менее 2,5 мм². Заземляющие провода должны быть как можно короче и иметь сопротивление не более 1 Ом.

Уровнемер может быть заземлён через резервуар или трубопровод, если резервуар или трубопровод обеспечивают заземление.

ВНИМАНИЕ!

На заземляющий проводник не должен наводиться или подаваться потенциал.

Не используйте один проводник для заземления двух и более приборов.

2.2.6 Порядок электрического подключения

Подключать только при отсутствии напряжения питания.

Крышку прибора во взрывозащищенном исполнении можно открывать только при отсутствии взрывоопасной атмосферы.

Порядок подключения:

- 1. Отвинтить крышку корпуса электронного блока;
- 2. Ослабить гайку кабельного ввода;
- 3. Удалить прибл. 10 см обкладки кабеля, концы проводов зачистить приблизительно на 1 см;
 - 4. Вставить кабель в корпус электронного блока через кабельный ввод;
 - 5. Ослабить винты прижимов контактов с помощью отвёртки;
 - 6. Провода вставить в клеммы в соответствие со схемой подключения;
 - 7. Затянуть контакты клемм с помощью отвертки;
 - 8. Слегка потянув за провода, проверить надежность их закрепления в контактах;
- 9. Туго затянуть гайку кабельного ввода. Уплотнительное кольцо должно полностью облегать кабель;
 - 10. Закрутить крышку корпуса;
 - 11. Выкрутить стопорный винт, до упора в крышку.

Электрическое подключение выполнено.

РИДРИМИЗИТЕ

По умолчанию уровнемер комплектуется кабельным вводом для небронированного кабеля внешним диаметром 6-12 мм общепромышленного исполнения.

ВНИМАНИЕ!

При использовании уровнемера во взрывоопасной зоне строго соблюдайте требования по взрывозащите, приведенные в подразделе Обеспечение взрывозащиты при монтаже.

ВНИМАНИЕ!

При возникновении трудностей с выбором правильной схемы подключения и параметров цепи, обращайтесь за консультацией к ближайшему региональному представителю ЭМИС.

Вы можете также запросить библиотеку стандартных схем подключения к наиболее распространенным типовым задачам и приборам в Вашем регионе.

2.3 Эксплуатация и обслуживание

2.3.1 Общие рекомендации

Для обеспечения надежной работы уровнемера необходимо соблюдать следующие требования:

- во избежание повреждения сенсора уровнемера от воздействия ударных нагрузок контролируемой среды, открытие/закрытие задвижек на подводящем трубопроводе должно выполняться плавно;
 - исключить прямое попадание падающей среды на измерительный зонд уровнемера;
- исключить динамическое воздействие среды на измерительный зонд уровнемера при опорожнении резервуара.

2.3.2 Настройка уровнемера с помощью многофункционального дисплейного модуля

Управление встроенным 4-х строчным многофункциональным дисплеем осуществляется при помощи 4-х кнопок. Общий вид многофункционального дисплейного модуля продемонстрирован на рисунке 2.7. Структура меню индикатора представлена в Приложении Ж.

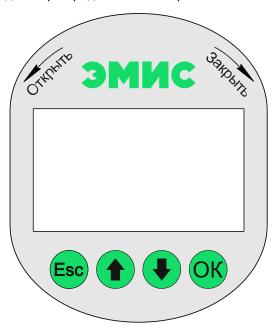


Рисунок 2.7. Общий вид многофункционального дисплейного модуля

При помощи дисплея можно настроить формат отображения величин измеряемых параметров и переменных. Управление выполняется при помощи 4 кнопок – [**ESC**], [▲], [▼], [**OK**].

[ESC]

- возврат в меню верхнего уровня;
- прерывание ввода данных;
- переход к отображению эхо-кривой уровня.

[OK]

- перейти к обзору меню;
- переход в выбранный пункт меню;
- сохранить значение;
- редактировать параметр.

[🛦]

- пролистнуть вверх выбранный пункт меню;
- изменение значения;
- переключение режимов отображения эхо-кривой или режим отображения начальной страницы

[▼]

- пролистнуть вниз выбранный пункт меню;
- выбор редактируемой позиции.



2.3.3 Настройка с помощью ПО ЭМИС-Интегратор

Настройка уровнемера может осуществляться с помощью бесплатного сервисного программного обеспечения ЭМИС-Интегратор (версия не ниже v4.0.5), для настройки необходимо подключить уровнемер по схеме, представленной в приложении Б. На рисунке 2.8 пример корректно подключенного уровнемера.

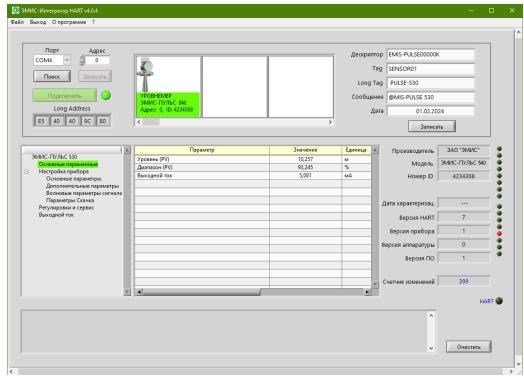


Рисунок 2.8. Отображение подключенного уровнемера на экране ПО «ЭМИС-Интегратор»

При подключении уровнемера через ЭМИС-Интегратор открывается меню, которое содержит следующую информацию:

- Основные переменные. Содержит информацию текущем измерении уровня, в единицах расстояния, процентного заполнения и выходного тока.
 - Настройка прибора, содержит следующие пункты:
 - 1) Основные параметры:

Выбор единиц измерения; настройка диапазона уровня, мертвых зон; установка времени демпфирования в секундах для сглаживания измеренного значения уровня.

2) Дополнительные параметры:

Настройка уровнемера согласно параметрам измеряемой среды – скорость изменения уровня; диэлектрическая константа среды.

Базовые команды для фильтра ложных эхо-сигналов – увеличение уровня эхо сигналов, процентное масштабирование пиков на эхо-кривой; порог входного сигнала, фильтр отсекающий слабые эхо сигналы, паразитные помехи (базовое значение 1,0 В)

(Отображение эхо кривой и фильтры произвольной геометрии находятся в разработке)

3) Волновые параметры скачка, в данном пункте выбирается логика определения основного пика эхо сигнала, который будет определяться уровнемером как уровень среды. В пункте "Метод обработки сигнала" возможен выбор 3-ех вариантов:

Наибольший уровень – выбирается пик с максимальной энергией

Первейший – выбирается первый зарегистрированный пик

Разрешение – энергия первого зарегистрированного пика остается без изменений, энергия остальных пиков уменьшается на 0,05 В (возможно настроить) и выбирается пик с максимальной энергией

Остальные параметры устанавливает завод-изготовитель

- 4) Параметры Скачка, настройка реакции уровнемера на резкое изменение уровня, удержание последнего зарегистрированного значения уровня.
- Регулировки и сервис. Настройка метрологических параметров уровнемера; восстановление заводских настроек.
- Выходной ток. Калибровка выходного токового сигнала. Установка тока аварии и тока начальной загрузки (влияет на скорость запуска уровнемера).

2.3.4 Техническое обслуживание

Сданный в эксплуатацию уровнемер не требует специального обслуживания, кроме периодического осмотра с целью проверки:

- соблюдения условий эксплуатации;
- наличия напряжения электрического питания и соответствия его параметров требованиям разделов «Параметры электрического питания» и «Выходные сигналы»;
 - видимости шильдиков и других маркировочных табличек;
 - чистоты наружных поверхностей прибора;
 - герметичность присоединений уровнемера к системе;
 - отсутствия внешних повреждений.

Периодичность осмотра зависит от условий эксплуатации и определяется предприятием, ведущим техническое обслуживание уровнемера, по согласованию с эксплуатирующей организацией.

В случае выхода уровнемера из строя необходимо следовать инструкциям раздела «Диагностика и устранение неисправностей».

ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение условий эксплуатации может привести к отказу уровнемера



2.3.5 Диагностика и устранение неисправностей

Возможные неисправности, их причины и способы устранения приведены в 2.1.

Таблица 2.1 - Список неисправностей, их причин и способы устранения

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения		
При включенном питании дисплей уровнемера погашен, отсутствуют выходные сигналы	Неправильное подключение проводов питания к уровнемеру Обрыв проводов питания прибора. Напряжение питания не соответствует требованиям РЭ.	Выполнить проверку подключения кабеля и соединения проводов питания, согласно схеме подключения в ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Проверить целостность проводов питания, в случае обрыва заменить их. Проверить источник питания и установить напряжение питания в соответствии с требованиями РЭ.		
	Температура эксплуатации превышает указанную в документации на прибор	Устранить причину перегрева		
Выходные сигналы соответствуют аварийным значениям	Отсутствует стабильная отражающая поверхность продукта (турбулентность, пенообразование, обвалы сыпучего продукта, перекрытие зоны измерительного луча)	Устранить факторы нестабильности, проверить правильность выбора места установки и соблюдение правил монтажа п. 2.2		
	Контролируемые параметры находятся за пределами допустимых значений			
	Электроника определила неисправность	Заменить прибор или отправить его на ремонт		
Выходной сигнал не	Нарушение требований монтажа	Проверить соответствие места установки и монтажа правилам п. 2.2		
соответствует реальному значению	Ошибка предварительной конфигурации			
уровня продукта	Прибор неисправен	Заменить прибор или отправить его на ремонт		

ВНИМАНИЕ!

В случае присутствия неисправности описанной в данном разделе обратитесь к ближайшей сервисной службе АО «ЭМИС».

Пример оформленного рекламационного акта возврата уровнемера и его гарантийного ремонта приведён в «ПРИЛОЖЕНИЕ Г».

3 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

3.1 Транспортирование

При транспортировании уровнемера рекомендуется соблюдать следующие требования:

- уровнемер должен транспортироваться в транспортной таре, которая не должна допускать возможность механического повреждения прибора;
 - рекомендуется транспортную тару выкладывать изнутри водонепроницаемой бумагой;
- транспортирование должно осуществляться в соответствие с условиями 4 (Ж2) по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды в пределах от минус 60 °C до плюс 50 °C и относительной влажности воздуха до 95 ± 3 % при 25 °C;
 - должна быть обеспечена защита уровнемера от атмосферных осадков;
- допускается транспортирование всеми видами закрытого транспорта, в том числе воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках, в соответствии с правилами перевозки, действующими для данного вида транспорта;
 - должны соблюдаться требования на манипуляционных знаках упаковки;
 - допускается транспортирование уровнемера в контейнерах;
- способ укладки ящиков на транспортирующее средство должен исключать их перемещение;
 - во время погрузочно-разгрузочных работ ящики не должны подвергаться резким ударам;
- срок пребывания уровнемера в соответствующих условиях транспортирования не более
 1-го месяца;
- после транспортировки уровнемера при температуре менее 0 °C, тара с уровнемером распаковывается не менее, чем через 12 часов после нахождения уровнемера в теплом помещении.

3.2 Упаковка и хранение

Упаковка уровнемеров и дополнительных комплектующих к ним производится в фанерный ящик с деревянным каркасом, если не требуется северное исполнение. В этом случае применяется тара в соответствии с ГОСТ 15846.

Уровнемеры и фланцы в ящике закрепляются при помощи деревянных брусков.

Изделие может поставляться с дополнительной комплектацией (комплект монтажных частей, ЗИП, блоки питания, барьеры искрозащиты и т.д.) как в одной таре, так и в отдельных. При многоместной отправке на каждой таре присутствует указание о количестве мест и номере места.

Уровнемеры после распаковывания должны храниться на стеллажах в закрытом помещении. Условия хранения в распакованном виде -2 (C) по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от минус 50 °C до плюс 40 °C и относительной влажности воздуха до 95 % при 25 °C без конденсации влаги.

Помещать уровнемеры один на другой не разрешается.

В зимнее время распаковывать преобразователи необходимо после выдержки в отапливаемом помещении в течение 3 ч.

Срок хранения уровнемеров не более 18 месяцев со дня изготовления.

Длительное хранение уровнемеров рекомендуется производить в упаковке предприятия - изготовителя. Хранение без упаковки под открытым небом не рекомендуется.

3.3 Утилизация

Уровнемеры не содержат вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизации подлежат преобразователи, выработавшие ресурс и непригодные к дальнейшей эксплуатации (поврежденные, разбитые и т.п.).

Утилизация уровнемеров осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовые элементы, металлические элементы корпуса и крепежные элементы.



4 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОТКАЗОВ

4.1 Перечень возможных отказов (в т.ч. критических)

- Потеря герметичности по отношению к внешней среде корпусных деталей;
- Разрушение или деформация сенсора.

4.2 Возможные ошибочные действия персонала, приводящие к отказу, инциденту или аварии

Для обеспечения безопасности работы запрещается:

- использовать трубопроводную арматуру для работы в условиях, превышающих указанные в паспорте;
 - использовать гаечные ключи, большие по размеру, чем размеры крепежных деталей;
- производить работы по демонтажу, техническому обслуживанию и ремонту при наличии давления рабочей среды в клапане;
 - эксплуатировать уровнемер при отсутствии эксплуатационной документации.

5 ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ АВАРИИ

При инциденте или аварии прекратить подачу рабочей среды на аварийный уровнемер.

6 КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

- Достижение назначенных показателей;
- Нарушение геометрической формы и размеров деталей, препятствующее нормальному функционированию;
- Необратимое разрушение деталей, вызванное коррозией, эрозией и старением материалов.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА

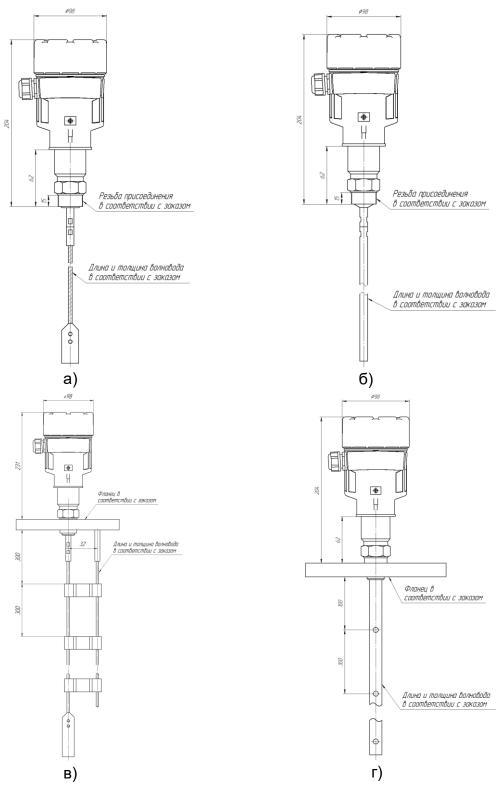


Рисунок А.1 - Габаритные размеры уровнемеров с односекционным исполнением корпуса



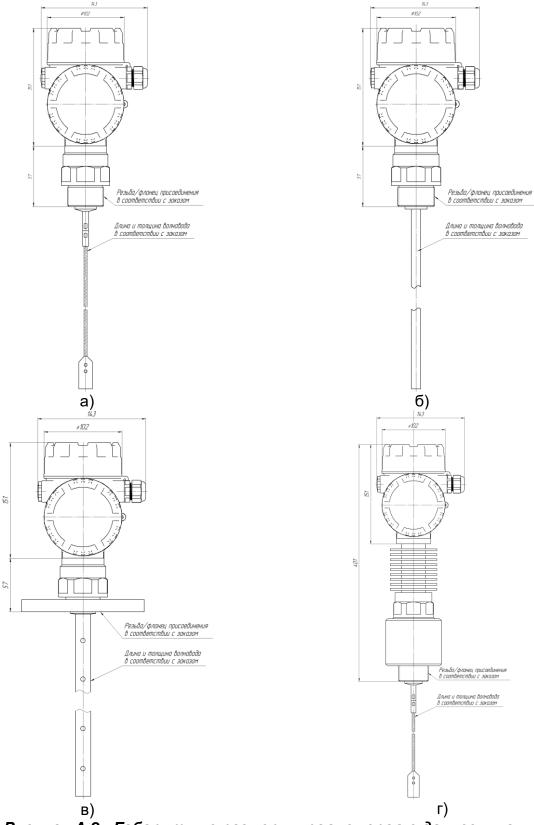


Рисунок А.2 - Габаритные размеры уровнемеров с двухсекционным исполнением корпуса

Таблица А.1 – Масса уровнемеров

Исполнение корпуса	Тип антенны	Рисунок	Масса, кг*
Односекционное	ТВ	A.1 a	1,4 – 10,0
Односекционное	СВ	А.1 б	1,4 - 6,0
Односекционное	ДТВ	А.1 в	2,0 - 16,0
Односекционное	КВ	А.1 д	6,0 - 15,0
Двухсекционное	ТВ	A.2 a	3,0 – 12,0
Двухсекционное	СВ	А.2 б	3,2 – 10,0
Двухсекционное	КВ	А.2 в	7,0 – 17,0
Двухсекционное	TB**	А.2 в	5,0 - 14,0

^{* –} зависит от длины волновода.

Исполнения уровнемеров с фланцевым присоединением выполняются с фланцами в соответствие со стандартами ГОСТ 33259-2015; EN 1092-1; ASME B16.5.



^{** –} высокотемпературное исполнение, может быть с любым типом волновода. Исполнение применяется при температуре среды свыше 130°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

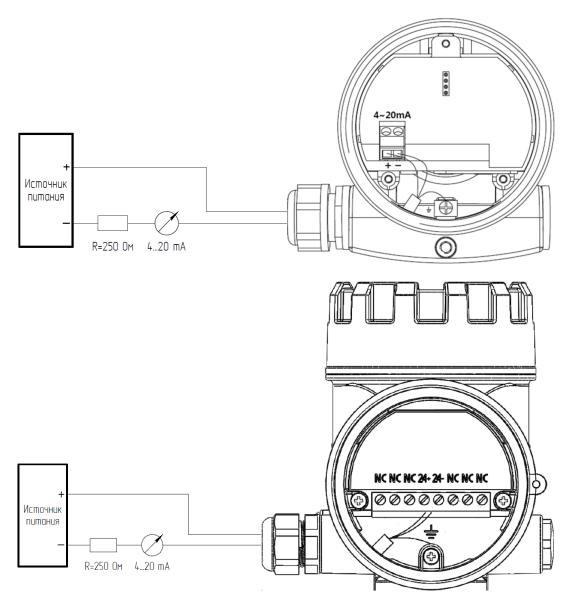


Рисунок Б.1. Схема электрического подключения одно- и двухсекционного корпусов уровнемера при питании от источника постоянного тока напряжением 24В по аналоговому выходному сигналу.

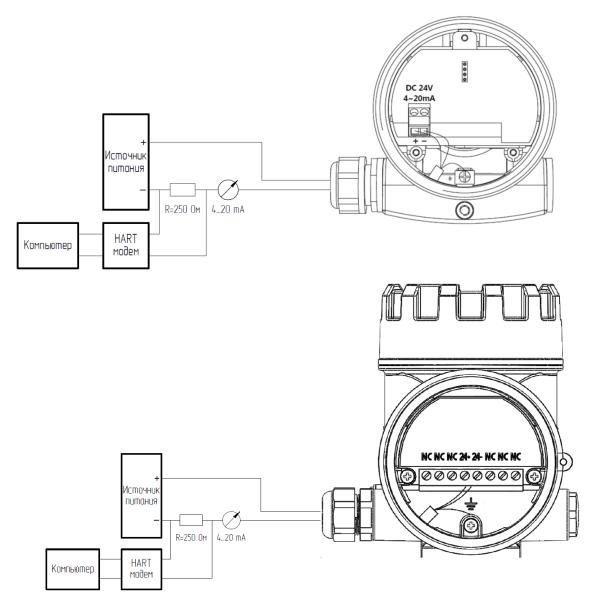



Рисунок Б.З. Схема электрического подключения одно- и двухсекционного корпусов уровнемера при питании от источника постоянного тока напряжением 24В и снятием показаний по цифровому сигналу стандарта HARTTM




ПРИЛОЖЕНИЕ В


(обязательное)


ЧЕРТЕЖ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

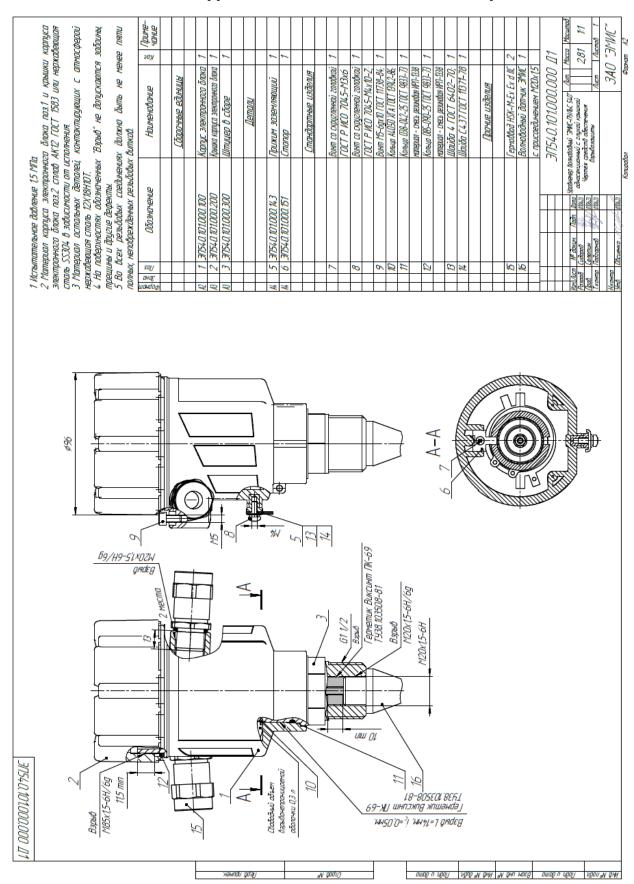

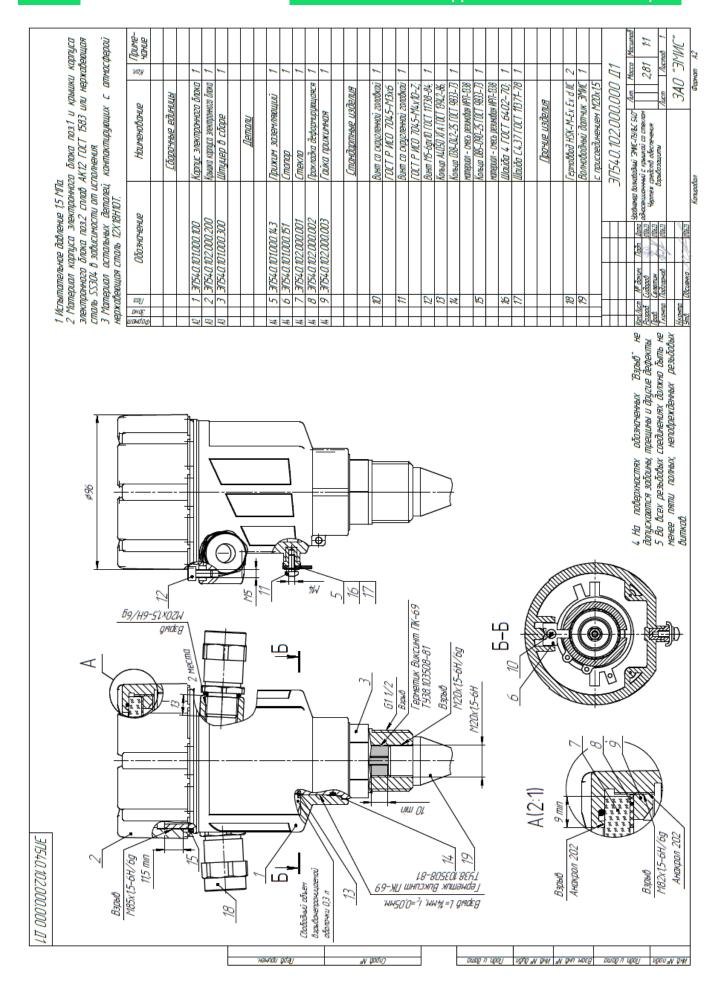



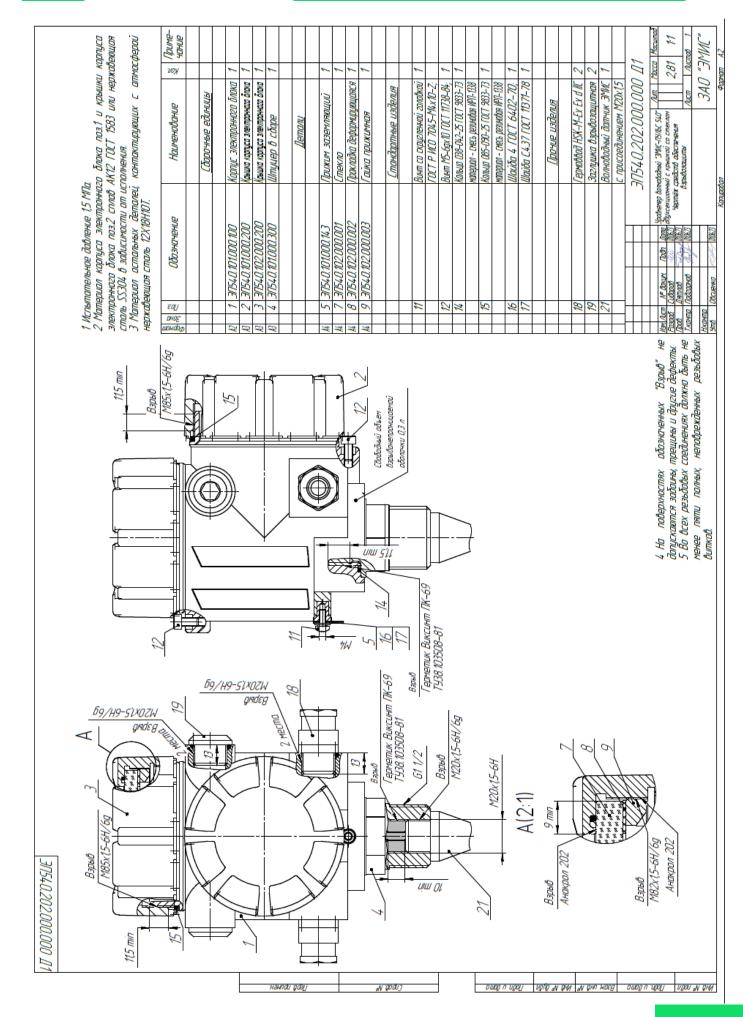

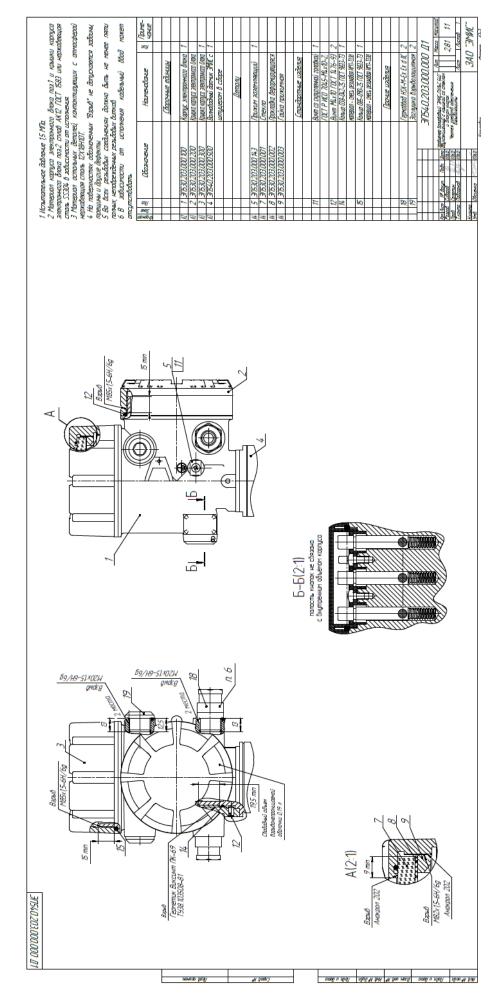



и наладку:

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Заказчик продукции (название организации)		ООО «Организация»			
Контактное лицо		Иванов Иван Иванович			
Телефон		(495)12293333			
Наименование	продукции	ЭМИС-ПУЛЬС 540-Exd-Ж-30-3-1,6-130-G1,5-ТВ-Н1- И-2-A-24-H2-Ж-ГП			
Заводской ном	ер	0111			
Дата изготовле	ния продукции	14 марта 2023 г			
Дата ввода в эк	сплуатацию	25 мая 2023 г			
Дата обнаруже	ния неисправности	18 июля 2023 г			
Описание неис	правности потребителем				
Возможные пр	ичины неисправности				
	измеряемая среда	Вода			
Параметры	температура, °С	30 °C			
измеряемой среды	давление, кгс/см ²	2,3			
1 ''	диапазон измерений, м	0-30			
Вторичный прибор (при наличии)	название				
Выполнена проверка для обнаружения неисправности и возможности ее устранения согласно таблице «Способы устранения типовых неисправностей» в РЭ		☑ Да □ Нет			
Заключение зап	казчика				
Представитель заказчика:		Ф.И.О. Подпись			
Представитель сервисного цен					
организации, Дата проводившей монтаж		Ф.И.О. Подпись			

ПРИЛОЖЕНИЕ Д ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СЛУЧАИ

Эксплуатационные случаи, не признающиеся гарантийными, но не ограничиваясь:

- механическое повреждение рабочей части, в том числе и в частности коррозия, деформация, следы механического воздействия, отсутствие конструктивных элементов рабочей части оборудования;
- разгерметизация проточной (рабочей) части оборудования вследствие нарушения правил эксплуатации и (или) применения в рабочих условиях, отличных от опросного листа и (или) технического задания в иной форме на изготовление и поставку (в частности, но не ограничиваясь, превышение допустимых значений температуры и давления);
 - деформация элементов и составных частей;
- наличие признаков и (или) последствий превышения предельных параметров напряжения и тока в электрических цепях электронных плат;
- наличие следов перегрева и (или) отсутствие компонентов электронных плат, а также токоведущих дорожек электронных плат;
- выход из строя электронных плат вследствие попадания газов и (или) воды и (или) иной жидкости через незатянутые кабельные вводы и крышки;
- самостоятельный ремонт, разборка и сборка, замена элементов, деталей и составных частей оборудования, а также внесение изменений в работу программного обеспечения электронного преобразователя, равно как и применение на рабочей среде и (или) в рабочих условиях, отличающихся от указанных в опросном листе и (или) техническом задании в иной форме на изготовление и поставку оборудования, без согласования с заводом-изготовителем.



ПРИЛОЖЕНИЕ Е

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ

Код	Описание кабельного ввода	Материал	Степень защиты	Взрыво- защита	
-	Кабельный ввод по умолчанию	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да ¹	
AO1	Под небронированный кабель, диаметр обжатия 612 мм	Никелированная латунь	IP67	Нет	
A1	Под небронированный кабель, диаметр обжатия 614 мм	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да ¹	
AH2	Под небронированный кабель, диаметр обжатия 6,513,9 мм	Нержавеющая сталь	IP66/IP67	Да ¹	
A4	Под небронированный кабель, диаметр обжатия 13,520 мм + адаптер M25x1,5 (внутренняя) / M20x1,5 (наружная)	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да ¹	
AH4	Под небронированный кабель, диаметр обжатия 612 мм	Нержавеющая сталь	IP66/IP67	Да ¹	
Б1	Под бронированный кабель, диаметр обжатия 612 (внутр.оболочка кабеля), 816 (внеш. оболочка кабеля)	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да ¹	
БН1	Под бронированный кабель, диаметр обжатия 612 (внутр.оболочка кабеля), 917 (внеш. оболочка кабеля)	Нержавеющая сталь	IP66/IP67	Да ¹	
БН2	Под бронированный кабель, диаметр обжатия 6,513,9 (внутр. оболочка кабеля), 12,520,9 (внеш. оболочка кабеля)	Нержавеющая сталь	IP66/IP67	Да ¹	
Б2	Под бронированный кабель, диаметр обжатия 6,513,9 (внутр.оболочка кабеля), 12,520,9 (внеш. оболочка кабеля)	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да ¹	
БН3	Под бронированный кабель, диаметр обжатия 3,48,4 (внутр.оболочка кабеля), 8,413,5 (внеш. оболочка кабеля)	Нержавеющая сталь	IP66/IP67	Да ¹	
Б4	Под бронированный кабель, диаметр обжатия 3,88,4 (внутр.оболочка кабеля), 6,710 (внеш. оболочка кабеля)	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да ¹	
БМ18	Под бронированный кабель, проложенный в металлорукаве Ду18, диаметр обжатия 514 (внутр. оболочка кабеля), 816 (внеш. оболочка кабеля)	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да ¹	
БМ20	Под бронированный кабель, проложенного в металлорукаве Ду20, диаметр обжатия 612 (внутр.оболочка кабеля), 917 (внеш. оболочка кабеля)	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да ¹	
БМ25	Под бронированный кабель, проложенного в металлорукаве Ду25, диаметр обжатия 612 (внутр.оболочка кабеля), 917 (внеш. оболочка кабеля)	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да ¹	
БМ32	Под бронированный кабель, проложенного в металлорукаве Ду32, диаметр обжатия 1218 (внутр.оболочка кабеля), 1525 (внеш. оболочка кабеля) + адаптер M25x1,5 (внутренняя) / M20x1,5 (наружная)	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да ¹	

Код	Описание кабельного ввода	Материал	Степень защиты	Взрыво- защита
БМ32А	Под бронированный кабель, проложенный в металлорукаве Ду32, диаметр обжатия 514 (внутр. оболочка кабеля), 818 (внеш. оболочка кабеля),	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да ¹
БМ32АН	Под бронированный кабель, проложенный в металлорукаве Ду32, диаметр обжатия 514 (внутр. оболочка кабеля), 818 (внеш. оболочка кабеля) + адаптер	Нержавеющая сталь	IP66/IP67	Да ¹
M15	Под небронированный кабель, проложенного в металлорукаве РЗЦ15, МРПИ15, МПГ15, ГЕРДА-МГ-16, диаметр обжатия кабеля 614 мм	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да ¹
M16	Под небронированный кабель, проложенный в металлорукаве РЗЦ16, МРПИ16, ГЕРДА-МГ-16, диаметр обжатия кабеля 6,111,7 мм	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да ¹
M18	Под небронированный кабель, проложенного в металлорукаве РЗЦ18, МРПИ18, МПГ18, ГЕРДА-МГ-18, диаметр обжатия кабеля 9,414 мм	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да ¹
M20	Под небронированный кабель, проложенного в металлорукаве РЗЦ20, МРПИ20, МПГ20, ГЕРДА-МГ-20, диаметр обжатия кабеля 614 мм	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да ¹
M22	Под небронированный кабель, проложенного в металлорукаве РЗЦ22, МРПИ22, МПГ22, ГЕРДА-МГ-22, диаметр обжатия кабеля 9,414 мм	еталлорукаве РЗЦ22, МРПИ22, МПГ22, ГЕРДА- латунь		Да ¹
M25	Под небронированный кабель, проложенный в металлорукаве Ду25, диаметр обжатия кабеля 6,513,9 мм	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да ¹
M25r	Под небронированный кабель диаметром 11,3-19,9 мм, с возможностью подключения в металлорукаве Ду25	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да ¹
МГ16	Под небронированный кабель, проложенного в металлорукаве Ду16, диаметр обжатия кабеля 7,211,7 мм + Соединитель металлорукава ГЕРДА-СГ-16-H-M20x1,5		IP66/IP67	Да ¹
MH15s	Под небронированный кабель, проложенного в металлорукаве РЗ-ЦХ-15 (диаметр 15,621 мм), диаметр обжатия кабеля 6,514 мм	Нержавеющая сталь	IP66/IP67	Да ¹
MH18s	Под небронированный кабель диаметром 6,5-14 мм, проложенного в гибком металлорукаве Р3-ЦХ-18 (диаметр 17,521 мм)	Нержавеющая сталь	IP66/IP67	Да ¹
MH20s	Под небронированный кабель, проложенного в металлорукаве Ду20 (диаметр 2027 мм), диаметр обжатия кабеля 6,514 мм			Да ¹
MH22s	Под небронированный кабель, проложенного в металлорукаве РЗЦ22, МРПИ22, МПГ22, ГЕРДА-МГ-22, диаметр обжатия кабеля 9,414 мм	Нержавеющая сталь	IP66/IP67	Да ¹
MH25s	Под небронированный кабель диаметром 12,6-18 мм, с возможностью подключения металлорукава Ду25	Нержавеющая сталь	IP66	Да ¹
MT20	Под небронированный кабель диаметром 6-12 мм, с возможностью подключения металлорукава Ду20	возможностью подключения металлорукава Пикелированная П		Да ¹



Код	Описание кабельного ввода	Материал	Степень защиты	Взрыво- защита
MT25	Под небронированный кабель диаметром 11-17 мм, с возможностью подключения металлорукава Ду25 + адаптер M25x1,5 (внутренняя) / M20x1,5 (наружная)	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да ¹
П1	Под небронированный кабель, диаметр обжатия 612 мм	Пластик	IP65	Нет
P1	Под бронированный кабель, диаметр обжатия 612 (внутр.оболочка кабеля), 917 (внеш. оболочка кабеля)	Нержавеющая сталь	IP66/IP67	Да
3	Взрывозащищенная заглушка	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да ¹
ЗН	Взрывозащищенная заглушка	Нержавеющая сталь	IP66/IP67	Да ¹
ШР22	Вилка 10 контактов	Алюминиевый сплав	Не выше IP65	Нет
ШР22К	Вилка 10 контактов с ответной розеткой	Алюминиевый сплав	Не выше IP65	Нет
NA2	Под небронированный кабель, диаметр обжатия 612 мм (резьба 1/2"NPT) + адаптер 1/2"NPT (внутренняя) / M20x1,5 (наружная)	Никелированная латунь	IP66/IP67	Да ¹
Х	Спец. заказ	Спец. заказ	Спец.	Спец.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

СТРУКТУРА МЕНЮ ИНДИКАТОРА

Таблица И.1 – Структура меню

100	Быстрые настройки		
	110	Нижний диапазон 0%	
	120	Верхний диапазон 100%	
	130	Длина кабеля	
	140	Имя ТЕГа	
	450	Эхо-кривая подтверждения	
	150	уровня	
200	Основные настройки	•	
	210	Демпфирование	
	220	Применение	Тип среды
		•	Жидкость
			 Сыпучий продукт
			Диэлектрическая постоянная
			Диэлектрическая постоянная
			газовой фазы
	230	Максимальная мертвая зона	'
	240	Минимальная мертвая зона	
	250	Изменить скорость	
	260	Усиление	
	270	Диаметр волновода	
	280	Тип сенсора	
300	Отображение	тип оспоора	
300	310	Значение индикации 1	Расстояние
	310	Значение индикации т	Маскирование 1
			Температура
			Процент
			Троцент Ток
			Высота пустоты
			Высота пустоты Высота уровня
	320	Значение индикации 2	Нет
	320	Значение индикации 2	Расстояние
			Маскирование 1
			Температура
			Процент
			Ток
			Высота пустоты
			Высота уровня
	330	Единица измерения расстояния	Метр
	330	<u> Единица измерения расстояния</u>	Фут
			Миллиметр
			Сантиметр
			Дюйм Дюйм
		Единица измерения	History
	340	температуры измерения	
	350	Контрастность	
	360	Выбор языка	Английский
	300	рысор языка	Русский
	270	Попоротио	
	370	Подсветка	Да Нот
	200	Hootpoğus ataşınınının 4	Нет
	380	Настройка отображения 1	
	390	Настройка отображения 2	



400	Система					
	410	Логика волны		Наибольший		
				Разрешение		
				Последовательно	СТЬ	
				Первый приорите	т	
500	Безопасность					
	510	Настр потери эхо-сиг		Действия при пот	ере эхо-сигнала	
				Заполнение	выходного	
				значения		
				Очистка выходн	юго значения	
				Изменение трен	нда	
	520	Настройка перехода		Режим скачка		
				Прямой		
				Изменение трен	нда	
				Скоростной скачок		
			Задержка			
				Расстояние скачк	а	
				Время ожидания		
				Скорость загрузки		
				Скорость выгрузк	И	
	530	Токовый выход		Направление тока	Э	
				4-20 мА		
				20-4 мА		
				Выход сигнала тр	евоги	
				Без изменений		
				22 мА	12 мА	
				20,5 мА	4 мА	
				20 мА	3,5 мА	
				Ток загрузки	•	
				Без изменений		
				22 мА	12 мА	
				20,5 мА	4 мА	
				20 мА	3,5 мА	
				Максимальный то		
				20 мА		
				20,5 мА		
				Минимальный тог	<	
				4 мА		
				3,8 мА		
	540	Параметр	защиты	·		
	540	(защищено паролем)				
600	Диагностика					
	610	Форма волны				
	620	Измеренное значение				
	630	Эхо-сигнал сообщ 1				
	640	Эхо-сигнал сообщ 2				
700	Информация о системе	<u> </u>				
	710	Дата производства				
	720	Серийный номер				
	730	Тип прибора				
	740	Версия ПО				
800	Запись кривой	2000001110				
	810	Кривая эхо-сигнала				
	820	Кривая записан. Знач				
	020	привал записан. онач				

www.emis-kip.ru

АО «ЭМИС»

«Электронные и механические измерительные системы»

Юридический адрес:

Российская Федерация, 454112, г. Челябинск, Комсомольский проспект, д. 29

Фактический адрес:

Российская Федерация, 456518, Челябинская область, Сосновский район, д. Казанцево, ул. Производственная, 7/1, оф. 301/2

Служба продаж

+7 (351) 729-99-12 (многоканальный) +7 (351) 729-99-16 sales@emis-kip.ru Служба технической поддержки и сервиса

+7 (351) 729-99-12 доб. 741, 744, 756, 763. <u>support@emis-kip.ru</u>